


この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
取り付けに関しましては、メーカー発行のサービスマニュアル及び当説明書の指示に従って作業を行って下さい。作業は必ずエンジンが冷えた状態で、且つ車体が安定した状態で行って下さい。
このマフラーは、ZZR1400 08-10 マレーシア仕様(ZXT40C)用となっております。その他の機種(車両型式・年式)には取り付けられません(車検を受けられません)のでご注意下さい。取り付け作業に関して、ご不明な点などございましたら、当社までお問い合わせ下さい。

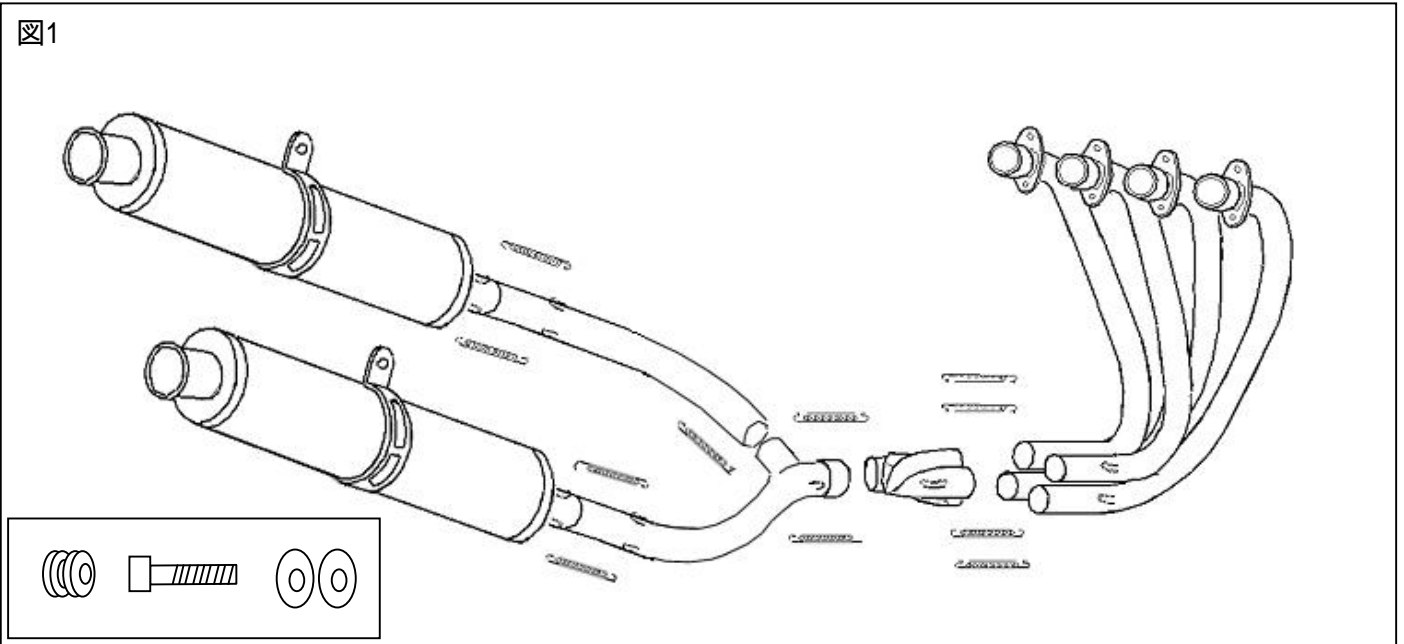

純正マフラーの取り外し
まずミドルカウル・アンダーカウルを外し、ラジエターのステーを外します。次にエキゾーストパイプのフランジ部ナット、テールパイプステーのボルト・ナット、サイレンサーのボルト・ナット等を外し、純正マフラーを取り外します。(マフラー・カウル等、純正パーツの脱着方法に関してはメーカー発行のサービスマニュアルの指示に従ってください。)
マフラー取り外しの際の純正ボルト・ナット類はマフラーを取り付けるときに使用しますので無くさない様ご注意下さい。


センタースタンドストッパーの取り付け
リターン springs を取り外した上で車体側のフックステーを取り外し、センタースタンドストッパーをフックステーではさむ形で共締めします。その後、元通りにスプリングを掛けてください。(右下図参照)

マフラーの取り付け
1)エキゾーストパイプの取り付け
パイプの位置関係に注意して(図1参照)、エンジンにエキゾーストパイプを取り付けます。ガスケットは新品をご使用下さい。この時、フランジ部のナットは仮止めの状態(取り付けパイプが軽く動く程度)にしておいて下さい。(~ の識別シールはマフラー装着後は剥し難いため、番号確認後、組付け前に剥すことをお勧めします。スパイラルコレクター部分も同様に行ってください。)

2)スパイラルコレクターの取り付け
番号に合わせてスパイラルコレクターを差し込み、スプリングを掛けます。差し込みにくい場合はプラスチックハンマーなどでエキゾーストパイプを前方向からキズを付けない程度に軽く叩いて入れます。


パーツリスト(梱包内容)

図番	パーツ名	数量
	エキゾーストパイプ #1	1
	エキゾーストパイプ #2	1
	エキゾーストパイプ #3	1
	エキゾーストパイプ #4	1
	スパイラルコレクター	1
	テールパイプR	1
	テールパイプL	1
	サイレンサーR	1
	サイレンサーL	1
-	スプリング	11
	センタースタンドストッパー	1
	カラー	1
	ボルト M10-75	1
	ワッシャー	2

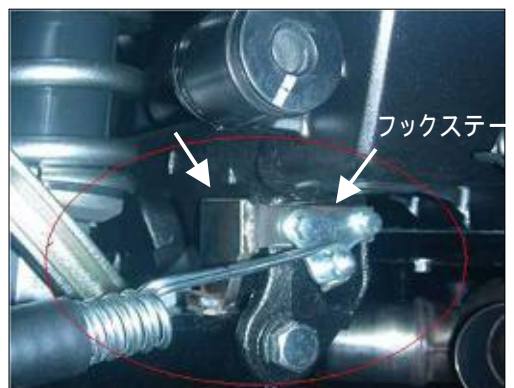

3)テールパイプ・サイレンサーの取付け

スパイラルコレクターにテールパイプRを取り付けスプリングを掛けます。続いてテールパイプRにサイレンサーを差し込み、スプリングを掛け、ワッシャー及び純正ボルト/ワッシャー/ナットを用いて仮止めして下さい。次にテールパイプLをテールパイプRに差し込み、スプリングを掛け、サイレンサーLを差し込みスプリングを掛けます。サイレンサーLの固定には付属の カラー/ ワッシャー/ ボルトを使用します。(図3は車体後方から見た図です)

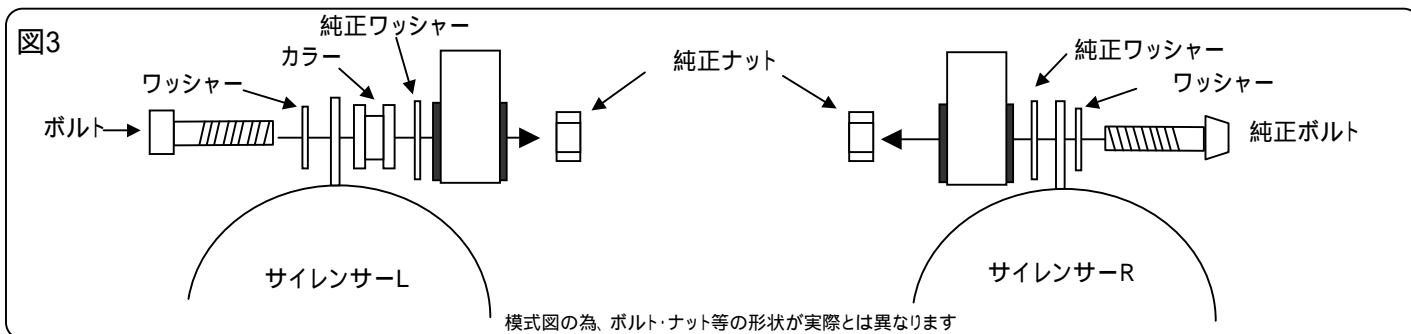

4)本締め

車体各部との干渉がない事を確認し、必要に応じて調整を行いながら仮止めしたフランジ部のナットを本締めします。この際、フランジ部が傾かないよう、ナットは均等に締め込んで下さい。締め込み具合により集合部やパイプの位置が動いてエンジンやカウルとのクリアランスが変化するため、注意しながら作業を行って下さい。また、締め過ぎはスタッドボルトの破損を招く場合がありますのでご注意下さい。次にサイレンサーのボルト、ナットを本締めして下さい。最後に、で取り外したラジエーターステーを取り付け、カウル類を取り付けてください。(エキゾーストパイプと干渉の無い事を確認しながら作業を行ってください。)

最終確認

以上で作業は終了です。マフラーに付着した汚れをよく拭き取った上でエンジンを始動し、排気漏れ等がない事を確認し、必要があれば修正を行って下さい。又、センタースタンドストッパーが正常に機能している事も併せて確認して下さい。

エキパイに手の脂等が残ったまま熱が加わると、焼けムラの原因になります。必ず十分脱脂を行って下さい。

セッティングについて

このマフラーはすべてスタンダードの状態で性能を発揮するよう設計されておりますので、基本的にセッティングは不要です。(よりきめ細かくセッティングを行う事でより良い結果を得られる場合はございます)

注意!

走行中や走行後、マフラーは非常に高温になります。特にこのマフラーは排出ガス浄化の目的で、テールパイプ部に触媒を使用しており、従来のマフラーに比べ更に高温になりますので、より一層の注意が必要です。火傷や衣類・靴等の熱害・損傷へには十分お気をつけ下さい。又、駐車の際は他の人が触れない事に配慮下さい。

グラスウール(消音材)は消耗品です。主な消耗の例としては、「排気圧によるグラスウールの飛散」、「カーボン(スス)の堆積による目詰まり」、「水分を含む事による消音能力の低下」、等があり、消耗の進み方は走り方や環境によって大幅に変わります。グラスウールの飛散はほぼ使用期間に比例しますが、その他のケースは使用状況によってはごく短期間で発生する場合があります。主な原因は吸気系/点火系の不具合や乗り方によるカブリ症状から起こるカーボンの堆積、雨水や燃焼時の水分が排出されずにいる事から起こる水分の滞留などです。カーボンの発生は定期的なメンテナンスやカブリさせない乗り方を意識する事で防ぐ事ができ、サイレンサー内に一時的に溜まった水分は、高回転域を使用する事で蒸発 排出されますので、定期的に適度に回して乗る事で解消する事ができます。(スピード違反を推奨するものではありません。安全に法令遵守の範囲でお願いします。)

グラスウールが消耗した状態での走行は周囲の迷惑になるだけでなく、マフラー及び車両の故障に繋がる場合がありますので、音量の増加等、グラスウール消耗の症状が表れた際はサイレンサーのオーバーホールサービス(有償)をご利用ください。

走行時、走行後は大変マフラーが高温になっています。火傷にお気をつけ下さい。

シンナー等の強力な有機溶剤は本製品には使用しないで下さい。

本製品はJMC Aの認定を受け、排気ガス検査成績書を付属しております。車検時に必要となる大切な書類ですので無くさないように注意して管理して下さい。

転倒等に伴う修理に関しましては、状態によりお受けできる場合と出来ない場合がございます。電話・メール等にてお問合せ下さい。

その他ご不明な点ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

サイレンサー内のグラスウールは、ある程度の熱が加わりサイレンサー内で膨張する事で初期なじみし、消音性能が安定します。新品を取り付けた直後に車検を受ける際などは、十分慣らしを行ってください。

NOJIMA ENGINEERING

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町7265-7 TEL:059-378-3505 FAX:059-370-7811

WEB: <http://www.nojima-japan.co.jp> MAIL: info@nojima-japan.co.jp

NTX633GTD-CLK

100526